

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию МОУ «Звениговский лицей»

№ п/п	Наименование функционально планировочног о	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		<i>есть / нет</i>	<i>№ на плане</i>	<i>№ фото</i>	<i>Содержание</i>	<i>Значимо для инвали да</i>	<i>Содержание (категория)</i>	<i>Виды работ</i>
1.1	Вход на территорию	есть	1	1	1. Отсутствие элементов информации (п. 4.1.1)	К, О, С, Г, У	Согласно п. 4.1.1 СП 59.13330.2012 «Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте».	Ремонт текущий: 1. Устройство доступных элементов информации
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2	1.Отсутствие тактильных средств для слепых (п. 4.1.10).	К, О, С	Согласно п. 4.1.10 «Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м».	Ремонт текущий: 1.Устройство тактильных средств
1.3	Лестница (при входе на территорию)	нет	--	--				
1.4	Пандус при входе на территорию)	нет	--	--				

1.5	Автостоянка и парковка	нет	--	--	1. Отсутствие автостоянки и парковки	К, О, С, Г, У	Согласно п. 4.2.2 СП 59.13330.2012 «Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м»	Ремонт капитальный: Рассмотреть возможность устройства для личного автотранспорта инвалидов, желательно размещать вблизи входа в предприятие, доступного для инвалидов, не далее 50 м»
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	1. Отсутствие средств информации (п. 5.5.3)	К, О, С, Г, У	Согласно п. 5.5.3 СП 59.13330.2012 «Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.»	Ремонт текущий: 1. Устройство доступных элементов информации для всех категорий МГН.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К), ВНД (С)	1,2	1,2	Ремонт капитальный: 1. Устройство доступных элементов информации для всех категорий МГН; 2. Рассмотреть возможность устройства для личного автотранспорта инвалидов, желательно размещать вблизи входа в предприятие, доступного для инвалидов, не далее 50 м»

I Результаты обследования:
2. Входа в здание МОУ «Звениговский лицей»

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		<i>есть / нет</i>	<i>№ на плане</i>	<i>№ фото</i>	<i>Содержание</i>	<i>Значимо для инвалида</i>	<i>Содержание</i>	<i>Виды работ</i>
2.1	Лестница (при входе в здание)	есть	3	3	1.Боковые края лестницы без бортиков для предотвращения соскальзывания трости (п. 5.2.9); 2.Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.	К, О, С, Г, У	Согласно п. 5.2.9 «...Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги...» п. 4.1.12 «Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м».	Ремонт капитальный: 1. Устройство боковых бортиков на лестницах не примыкающих к стенам; 2. Устройство ограждений с поручнями; 3. Рекомендуются выделить краевые ступени цветом и фактурой.
2.2	Пандус (наружный)	есть	4	4		К	Согласно п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 «Лестницы должны дублироваться пандусами...»	

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	5	1. Отсутствие предупреждающих тактильных средств для слепых перед дверями (п. 5.2.3)	К, О, С, Г, У	Согласно п. 5.2.3 СП 59.13330.2012 «Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки».	Ремонт текущий: 1. Рекомендуется нанесение тактильных средств за 0,6 м перед дверными проемами.
2.4	Дверь (входная)	есть	6,7	6,7	1. Вторые входные двери имеют пороги 0,05 м (п. 5.1.4); 2. Отсутствие контрастной маркировки (п. 5.1.5); 3. Отсутствие фиксаторов в положениях «открыто» и «закрыто» (п. 5.1.6).	К, О, С	Согласно п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 «Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м». п. 5.1.5 Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. п. 5.1.6 Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей (если они не стоят на путях эвакуации). На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей.	Ремонт капитальный: 1. Рекомендуется установка дверей на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», с порогами высотой не более 0,014 м. До замены дверей рекомендуется применение аппарели – накладной конструкции через препятствие для проезда инвалида на кресле-коляске; 2. Нанесение контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей.

2.9	Тамбур	есть	8	8	1. Отсутствие предупреждающих тактильных средств для слепых перед дверями (п. 5.2.3)	К, О, С, Г, У	Согласно п. 5.2.3 СП 59.13330.2012 «Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки».	Ремонт текущий: 1. Рекомендуется нанесение тактильных средств за 0,6 м перед дверными проемами.
2. 10	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	--	--	1. Отсутствие предупреждающих тактильных средств для слепых на входной площадке и тамбуре	К, О, С, Г, У	Согласно п. 5.2.3 СП 59.13330.2012 «Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цветом окружающего пространства краской для разметки».	Ремонт текущий: 1. Рекомендуется нанесение тактильных средств

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О), ВНД (С)	3,4,5,6,7,8	3,4,5,6,7,8	Ремонт капитальный: 1. При замене дверей установить двери с порогами высотой не более 0,014 м и на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». До замены дверей рекомендуется применение аппарели – накладной конструкции через препятствие для проезда инвалида на кресле-коляске; 2. Устройство боковых бортиков на ступенях лестниц не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания трости; 3. Нанесение контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей; 4. Нанесение предупреждающих тактильных средств за 0,6 м перед дверными проемами на входной площадке перед дверью и в тамбуре для лиц с недостатками зрения; 5. Рекомендуется выделить краевые ступени цветом и фактурой.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МОУ «Звениговский лицей»

№	Наименование планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные		Работы по адаптации объектов	
		есть /	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для	Содержание инвалида	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть	план 1-го этажа № 11, 12, 13	№ 11, 12, 13	1. Ширина коридора не менее 1,5-2,20 м	К	Согласно п. 5.2.2 СП 59.13330.2012 «Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м».	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	план 1,2,3, а № 14, 15, 16	№ 14, 15, 16	1. Лестница с открытыми ступенями без подступенка и боковых бортиков (п. 5.2.9); 2. Отсутствие тактильных напольных указателей (п. 5.2.12); 3. Отсутствие поручней с двух сторон на всем продолжении лестницы (п. 5.2.15); 4. Отсутствие рельефных обозначений этажей на лестничной площадке	К, О, С, Г, У	Согласно п. 5.2.9 СП 59.13330.2012 «Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Ступени лестниц должны быть с подступенком. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается»; п. 5.2.12 «Следует применять различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. ... Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875»; п. 5.2.15 «Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м	Проведение ремонта нецелесообразно, ввиду высоких финансовых затрат и изменения конструкции лестницы. Рекомендуется выделить отдельную зону оказания услуг, оборудованную для МГН, в фойе первого этажа.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	--	--	--	К	--	Технические решения
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	--	--	--	К, О, С, Г, У	--	Технические решения невозможны

3.5	Дверь	есть	--	№ 17, 18, 19, 20, 21, 22	1. Двери в кабинеты имеют пороги 0,05 м (п. 5.2.4)	К, О, С	Согласно п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 «Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м»	Ремонт капитальный, установка дверей без порогов. До замены дверей рекомендуется применение аппарели – накатной
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	план 1-го этажа № 23,24, 25,26, 27	№1 23,24, 25,26, 27	1. Пути эвакуации невозможно приспособить для своевременной эвакуации всех категорий МГН. Отсутствие зоны безопасности (п. 5.2.27, п. 5.2.29).	К, О, С, Г, У	Согласно п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 «Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время и (или) спастись самостоятельно по прилегающей незадымляемой лестничной клетке или пандусу. п. 5.2.29 «Зона безопасности должна быть запроектирована в соответствии с требованиями СП 1.13130 в отношении конструктивных решений и применяемых материалов»	Ремонт капитальный, следует рассмотреть возможность устройства зоны безопасности, для чего необходима разработка проектной документации.
3.7	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	--	№ 28	Выключатели находится на высоте 1,7 м от уровня пола (п. 5.4.2).	К, О, С, Г, У	Согласно п. 5.4.2 СП 59.13330.2012 «Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола».	Ремонт капитальный, при замене системы электроснабжения следует предусмотреть размещение выключателей и розеток

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К), ВНД (С)	План 1-го этажа № 1, 11,12,13, 14,15,16, 23,24,25,26, 27,28	№ 11,12,13, 14,15,16, 17,18,19, 20,21,22, 23,24,25, 26,27,28	Ремонт капитальный: 1. При замене дверей установить двери без порогов. До замены дверей рекомендуется применение аппарели – накладной конструкции через препятствие для проезда инвалида на кресле-коляске. 2. При замене системы электроснабжения следует предусмотреть размещение выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола. 3. Поскольку выделяется специальная зона обслуживания в фойе первого этажа, то проведение капитального ремонта лестницы не требуется. 4. Поскольку выделяется специальная зона обслуживания в фойе первого этажа, коридор не входит в путь движения МГН и замечания по нему снимаются. 5. Для слепых в фойе должны быть уложены напольные тактильные покрытия от входа до места обслуживания МГН и для предотвращения падения с лестницы. 6. Зона безопасности для МГН совмещается с местом приема МГН. 7. Зона обслуживания МГН должна быть обозначена соответствующими средствами информации.
--	---------------------------------	---	--	---

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов МОУ «Звениговский лицей»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	№ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	1.Двери в кабинеты имеют пороги 0,05 м (п. 5.2.4); 2.Не во всех кабинетах достаточно места для беспрепятственного разворота кресла-коляски (т.е. не менее 1,4 м) (п. 5.2.2).	К, О, С	Согласно п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 «Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м». п. 5.2.2 «Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не	Ремонт капитальный: замена дверей на двери без порогов. До замены дверей рекомендуется применение аппарели – накладной конструкции через препятствие для проезда инвалида на кресле-коляске. В связи с невозможностью приспособить все кабинеты для посещения МГН рекомендуется обустроить зону обслуживания МГН в фойе первого этажа.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	--	--	--	--	--	--

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	--	--	--	--	--	--
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	--	--	--	--	--	--
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	--	--	--	--	--	--
4.6	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	--	№ 15	1.Выключатели находится на высоте 1,8 мот уровня пола (п.5.4.2); 2.Отсутствие рельефных дублирующих обозначений помещений (п. 5.5.8).	К, О, С, Г, У	Согласно п. 5.4.2 СП 59.13330.2012 «Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола»; П. 5.5.8 «Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м».	Ремонт капитальный: 1.При замене системы электроснабжения установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола; 2.Установка дублирующих рельефных обозначений помещений.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К), ВНД (С)	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	29,30, 31, 32, 33, 34, 35	Индивидуальное решение с ТСП: 1. Создание отдельно выделенной зоны обслуживания для МГН в фойе первого этажа. Ремонт капитальный: 1. При замене дверей установить двери без порогов. До замены дверей рекомендуется применение аппарели – накладной конструкции через препятствие для проезда инвалида на кресле-коляске; 2. При замене системы электроснабжения предусмотреть размещение выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола; 3. Установка дублирующих рельефных обозначений помещений.
--	--	-----------------------------------	--------------------------------------	--

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
--	--	--	--	--

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	<i>есть/нет</i>	<i>№ на плане</i>	<i>№ фото</i>	<i>Содержание</i>	<i>Значимо для инвалида (категория)</i>	<i>Содержание</i>	<i>Виды работ</i>
Жилые помещения	нет	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		<i>№ на плане</i>	<i>№ фото</i>	
--	--	--	--	--

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений МОУ «Звениговский лицей»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	план 1 этажа 36,37,38	№ 36,37,38	1.Туалетная комната не соответствует требованиям универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан (размеры кабины, отсутствие крючков, поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, двухсторонней связи с дежурным, аварийного освещения) (п. 5.3.3); 2.Порог высотой в 0,05 м (п. 5.2.4).	К, О, С, Г, У	Согласно п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 «Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины»; п. 5.2.4 «Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м».	Ремонт капитальный: 1.Рекомендуется приспособление под универсальную кабину с/у на 1-м этаже; 2.Установка двери без порога. До замены двери рекомендуется применение аппарели – накладной конструкции через препятствие для проезда инвалида на кресле-коляске.

5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	--	--	--	--
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	--	--	--	--
5.4	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	1.Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан (п. 5.3.1); 2.Отсутствие информирующих обозначений помещения, связи с дежурным персоналом, светового оповещателя (п. 5.3.6); 3.Выключатели и розетки находятся на высоте 1,8 м от уровня пола (п. 5.4.2).	К, О, С, Г, У	Согласно п. 5.3.1 СП 59.13330.2012 «Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН универсальные кабины в уборных»; п. 5.3.6 «У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки»; п. 5.4.2 «Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола».	Ремонт капитальный. Рекомендуются следующие виды работ: 1.Приспособление с/у на 1-м этаже под универсальную кабину для МГН; 2. Установить информирующие обозначения возле двери на высоте 1,35 м, связь с дежурным персоналом, световой оповещатель; 3.При замене системы электроснабжения предусмотреть размещение выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)	36,37,38	36,37,38	Ремонт капитальный: 1.Приспособление с/у на 1-м этаже под универсальную кабину для МГН согласно требованиям свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; 2.При замене системы электроснабжения предусмотреть размещение выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола; 3.Установить информирующие обозначения возле двери на высоте 1,35 м, связь с дежурным персоналом, световой оповещатель; 4.При замене двери установить дверь без порогов. До замены двери рекомендуется применение аппарели – накладной конструкции через препятствие для проезда инвалида на кресле-коляске.
-----------------------------------	-----------------------------	----------	----------	--

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте МОУ «Звениговский лицей»

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		<i>есть / нет</i>	<i>№ на план е</i>	<i>№ фото</i>	<i>Содержание</i>	<i>Значи мо для инвал ида</i>	<i>Содержание</i>	<i>Виды работ</i>
6.1	Визуальные средства	есть		№ 39	1.Отсутствие визуальных средств на пути следования МГН от остановок до здания лицея (п. 5.5.3); 2.Отсутствуют обозначения места приема МГН, с/у для МГН (п. 5.5.3, п. 5.3.6, п. 5.5.4).	К, О, Г, У	Согласно п. 5.5.3 СП 59.13330.2012 «Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.»; п. 5.3.6 «У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки»; п. 5.5.4 «Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола».	Ремонт текущий: 1. Рекомендуется установка средств визуальной информации на путях следования МГН от остановок до здания и в самом здании для обеспечения непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения.

6.2	Акустические средства	нет	--	--	1. Отсутствие акустических средств (п. 5.5.6)	С	п. 5.5.6 СП 59.13330.2012 «В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения».	Индивидуальное решение с ТСР: 1. Рекомендуется установка звуковых информаторов.
6.3	Тактильные средства	нет	--	--	1.Отсутствие тактильных напольных указателей и цветowych маркировок ступеней (п.5.2.12); 2. Отсутствие рельефных обозначений (п. 5.2.16, п. 5.5.8); 3.Отсутствие мнемосхемы и тактильной направляющей полосы на основном пути движения (п.7.1.8)	С	п. 5.2.12 СП 59.13330.2012 «Следует применять различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875»; п. 5.2.16 «На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил»; п. 5.5.8 «Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м»; п. 7.1.8 «При входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального назначения, торговые предприятия, административно-управленческие учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м».	Ремонт текущий. Рекомендуются следующие виды работ: 1.Нанесение цветowych маркировок ступеней и установка тактильных напольных указателей; 2. Установка дублирующих рельефных обозначений помещений и этажей; 3.Установка мнемосхемы в фойе; 4.Нанесение тактильной направляющей полосы.

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	--	--	1.Отсутствие световой сигнализации, дублирующей звуковую (п.5.5.2); 2.Отсутствие информаторов для посетителей с недостатками зрения и дефектами слуха	К, О, С, Г, У	п. 5.5.2 СП 59.13330.2012 «Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130»; п. 5.5.6 «В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха».	Ремонт текущий: 1. Рекомендуются установка световой сигнализации синхронно дублирующей звуковую; 2.Рассмотреть возможность установки звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, для посетителей с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха
--	-------------------------	------	----	----	--	---------------	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД		39	Ремонт текущий: 1.Установка средств визуальной информации на всем пути следования МГН (от остановок до здания администрации и в самом здании); 2.Установка цветowych маркировок ступеней и тактильных напольных указателей для предотвращения падения с лестницы; 3.Нанесение тактильной направляющей полосы на основных направлениях движения для посетителей с недостатками зрения; 4.Установка мнемосхемы в фойе (возможно изготовление рельефного плана эвакуации); 5.Установка дублирующих рельефных обозначений помещений и этажей; 6.Установка световой сигнализации синхронно дублирующей звуковую сигнализацию; 7.Установка во вновь оборудованном с/у и зоне безопасности системы двухсторонней связи; 8.Рассмотреть возможность установки звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, для посетителей с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.

