

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель государственного казенного учреждения Республики Марий Эл
«Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Медведевском районе Республики Марий Эл»

Ю.Н.Тарасова
« 15 » декабрь 2011 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 2.101

МО «Медведевский муниципальный район»

«15» 02 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта детский сад
 - 1.2. Адрес объекта 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Чехова, д.15б
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2795,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5767 кв.м.
 - 1.4. Год постройки здания 2021 г., последнего капитального ремонта -
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022-2025 г.г., капитального -
 - 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Медведевский детский сад №8 «Теремок», МДОБУ «Медведевский детский сад №8 «Теремок».
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Чехова, д.15б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: 1) формирование общей культуры детей, 2) развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 3) формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:*
нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; отсутствует*

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(У), ДУ(К,О,С,Г)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ (С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ(С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(К,О,С,Г), ДЧ-И (У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,С,Г), ДП-И (У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И(У), ДУ(К,О,С,Г)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и текущий ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Ст. Всепитатель Гаддарова Д.Р.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки
в Медведевском районе» Ю.Н.Тарасова



(Подпись)


Главный специалист общего отдела
ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Медведевском районе»
М.А.Корнилова



(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов


Председатель Местной организации Региональной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов Республики Марий Эл в Медведевском районе»
Г.М.Ключникова

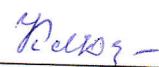

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Завсод Виноградова И.Ф.
(Должность, Ф.И.О.)

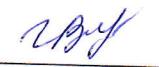

(Подпись)

Председатель профкома Алембасова И.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» 20___ г. (протокол №____)
Комиссией (название).



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОБУ «Медведевский детский сад №8 «Теремок»

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Чехова, д.15б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствуют знаки доступности	К,С,Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И(У), ДУ(К,О,С,Г)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: имеются 4 входа, в т.ч. 2 для транспорта. Автостоянка находится в ведомстве администрации района

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МДОБУ «Медведевский детский сад №8 «Теремок»

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Чехова, д.156

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует контрастная маркировка лестницы, предупредительная тактильная полоса перед открытой лестницей установлена не по всей длине лестницы.	С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют знаки доступности. Отсутствует тактильная табличка с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. Кнопка вызова персонала расположена выше 1 метра.	К, О, С, Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Наличие порогов. Отсутствуют знаки доступности, контрастная маркировка на двери.	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Отсутствуют			
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ (С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ в здание для колясочников предусмотрен через подъемное устройство, установленное перед входом в здание

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОБУ «Медведевский детский сад №8 «Теремок»

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул. Чехова, д.156

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют знаки доступности, информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания.	С,Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней.	С, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			Отсутствуют			
3.5	Дверь	есть			Наличие порогов.	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Наличие порогов.	К	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ(С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на втором этаже предусмотрена безопасная зона для МГН. В настоящее время лифт не функционирует в связи с отсутствием разрешения на эксплуатацию.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МДОБУ «Медведевский детский сад №8 «Теремок»

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Чехова, д.156

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует контрастная маркировка лестницы, предупредительная тактильная полоса перед открытой лестницей установлена не по всей длине лестницы.	С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют знаки доступности. Отсутствует тактильная табличка с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. Кнопка вызова персонала расположена выше 1 метра.	К, О, С, Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Наличие порогов. Отсутствуют знаки доступности, контрастная маркировка на двери.	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Отсутствуют			
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ (С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ в здание для колясочников предусмотрен через подъемное устройство, установленное перед входом в здание

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОБУ «Медведевский детский сад №8 «Теремок»

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Чехова, д.156

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют знаки доступности, информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания.	С,Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней.	С, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			Отсутствуют			
3.5	Дверь	есть			Наличие порогов.	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Наличие порогов.	К	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ(С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на втором этаже предусмотрена безопасная зона для МГН. В настоящее время лифт не функционирует в связи с отсутствием разрешения на эксплуатацию.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МДОБУ «Медведевский детский сад №8 «Теремок»

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Чехова, д.156

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует контрастная маркировка лестницы, предупредительная тактильная полоса перед открытой лестницей установлена не по всей длине лестницы.	С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют знаки доступности. Отсутствует тактильная табличка с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. Кнопка вызова персонала расположена выше 1 метра.	К, О, С, Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Наличие порогов. Отсутствуют знаки доступности, контрастная маркировка на двери.	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Отсутствуют			
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ (С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ в здание для колясочников предусмотрен через подъемное устройство, установленное перед входом в здание

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МДОБУ «Медведевский детский сад №8 «Теремок»

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Чехова, д.156

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует контрастная маркировка лестницы, предупредительная тактильная полоса перед открытой лестницей установлена не по всей длине лестницы.	С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют знаки доступности. Отсутствует тактильная табличка с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. Кнопка вызова персонала расположена выше 1 метра.	К, О, С, Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Наличие порогов. Отсутствуют знаки доступности, контрастная маркировка на двери.	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Отсутствуют			
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ (С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ в здание для колясочников предусмотрен через подъемное устройство, установленное перед входом в здание

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОБУ «Медведевский детский сад №8 «Теремок»

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Чехова, д.15б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют знаки доступности, информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания.	С, Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней.	С, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			Отсутствуют			
3.5	Дверь	есть			Наличие порогов.	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Наличие порогов.	К	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ(С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на втором этаже предусмотрена безопасная зона для МГН. В настоящее время лифт не функционирует в связи с отсутствием разрешения на эксплуатацию.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МДОБУ «Медведевский детский сад №8 «Теремок»

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Чехова, д.156

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Наличие порогов. На дверях кабинетов отсутствуют информирующие обозначения помещений (рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками). На дверях целесообразно применить С- или П- образную дверную ручку.	К,О,С, Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ(К,О,С,Г), ДЧ-И (У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: услуга детям предоставляется под присмотром младшего обслуживающего персонала

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МДОБУ «Медведевский детский сад №8 «Теремок»

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Чехова, д.15б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	Есть			В туалете для посетителей узкий дверной проем, наличие порогов. Отсутствуют знаки доступности, откидные опорные поручни, штанги возле унитаза и раковины, крючки. На дверях туалета со стороны ручки отсутствуют информационная табличка, выполненная рельефно-графическим или точечным способом и знаки.	К, О, С	Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	Капитальный и текущий ремонт	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)			Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиеническое помещение будет доступно после реконструкции, в настоящее время услуга детям предоставляется под присмотром младшего обслуживающего персонала

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МДОБУ «Медведевский детский сад №8 «Теремок»

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Чехова, д.156

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию	К,О, Г,У	Привести в соответствие		Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствуют				
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом	С			
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,С,Г), ДП-И (У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: